

EXTRAIT DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	
Groupe 0028 La Frairie - Tour B 12 avenue des Calins 49300 CHOLET	Propriétaire SEVRE LOIRE HABITAT 34 RUE DE ST CHRISTOPHE BP 2144 49321 CHOLET CEDEX
Consultation de l'intégralité du DTA	
Modalités de consultation	sur rendez vous au siège de Sèvre Loire Habitat
Défendeur du dossier	SEVRE LOIRE HABITAT 34 RUE DE ST CHRISTOPHE BP 2144 49321 CHOLET CEDEX



Préambule :

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la pleurite).

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

1. Objet et constitution du présent document

Le présent document est destiné à l'information sur la présence d'amiante des entreprises intervenant dans l'immeuble, afin qu'elles en tirent les conséquences dans le cadre de leurs travaux.

Il est bâti à partir des données du Dossier technique amiante. L'envoi du présent document ne dispense pas les entreprises de prendre connaissance de l'intégralité du Dossier technique amiante selon nécessité.

<i>Motif de l'établissement du document</i>	Obligations réglementaires
<i>Locaux ou niveaux concernés</i>	Tous niveaux
<i>Destinataire</i>	

1.1 Repérages**Rapports établis par des organismes qualifiés**

Les missions initiales de repérage de l'amiante dans l'immeuble et d'évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante ont donné lieu aux rapport suivants :

Numéro de référence	Date du rapport	Organisme intervenant	Objet du repérage	Commentaire
	10/11/98	APAVE	Repérage amiante flocage et calorifugeage+faux-plafond	
215B/05/FL/JLC/6797-3	14/11/05	SOCOTEC AGENCE D'ANGERS	Repérage amiante composants pour D.T.A.	<p>Conclusion :</p> <p>Il a été repéré des produits et matériaux incertains pouvant contenir de l'amiante :</p> <ul style="list-style-type: none"> - panneaux rigides en façades des balcons. <p>Il a été repéré des produits et matériaux contenant de l'amiante :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conduit en amiante ciment dans la chaufferie, - conduit en amiante ciment sur la terrasse, - portes palières (ascenseur) du rez de chaussée au 12ème étage, - gaine de ventilation machinerie. <p>Il a été repéré des faux plafonds et calorifugeages ne contenant pas d'amiante.</p>

1.2 Actions de surveillance

 ACTIONS DE SURVEILLANCE MENEES sur l'état de conservation (Flocages, calorifugeages, faux plafonds)				
Date	Composant concerné	Etat avant intervention	Référence du rapport VP vérification périodique visuelle ME Mesure d'empoussièrement	Organisme
Niveau Ensemble des locaux concernés				
	<i>Néant</i>			

1.3 Travaux de traitement

 TRAVAUX EFFECTUES sur composants contenant de l'amiante				
Date	Composant concerné	Etat avant intervention	Nature des Travaux	Entreprise
Niveau Ensemble des locaux concernés				
	<i>Néant</i>		Sans objet	

2. Composants contenant de l'amiante repérés dans les locaux concernés

 Composants contenant de l'amiante			
Identité du composant	Précision sur localisation	Etat conservation dégradation	Actions à prévoir
Niveau Rez de chaussée			
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Niveau Terrasse			
Conduit de fluide (air) <i>conduit en amiante ciment</i>	chaufferie	Bon état de conservation	
Conduit de fluide (air) <i>conduit en amiante ciment</i>	face à la porte d'entrée	Bon état de conservation	
Conduit de fluide (air) <i>gaine de ventilation haute</i>	machinerie	Bon état de conservation	
Niveau Etage 1			
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Niveau Etage 2			
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Niveau Etage 3			
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Niveau Etage 4			
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Niveau Etage 5			
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	

 Composants contenant de l'amiante			
Identité du composant	Précision sur localisation	Etat conservation dégradation	Actions à prévoir
Niveau Etage 6			
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Niveau Etage 7			
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Niveau Etage 8			
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Niveau Etage 9			
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Niveau Etage 10			
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Niveau Etage 11			
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Niveau Etage 12			
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	
Portes et cloisons palières d'ascenseurs		Bon état de conservation	

D'autres composants contenant de l'amiante actuellement non accessibles et non recherchés dans les repérages précédents sont susceptibles d'être présents dans l'immeuble ; il sera nécessaire de les rechercher avant tous travaux dans le bâtiment.

3. Composants sans amiante repérés dans les locaux concernés

N Composants à risque ne contenant pas d'amiante	
Identité du composant	Précision sur localisation
Niveau Sous-sol et caves	
Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) <i>liège</i>	plafond
Niveau Rez de chaussée	
Calorifugeage	
Faux plafond	hall d'entrée
Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)	locaux techniques, plafond
Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)	plafond local vélos et local poubelles
Trémie d'ascenseur	
Niveau Terrasse	
Calorifugeage	canalisations palier accès terrasse
Niveau Etage 1	
Calorifugeage	
Dalle de sol plastique	circulations
Trémie d'ascenseur	
Niveau Etage 2	
Calorifugeage	
Dalle de sol plastique	circulations
Dalle de sol plastique	palier
Trémie d'ascenseur	
Niveau Etage 3	
Calorifugeage	
Dalle de sol plastique	circulations
Dalle de sol plastique	palier
Trémie d'ascenseur	
Niveau Etage 4	
Calorifugeage	
Dalle de sol plastique	circulations
Dalle de sol plastique	palier
Trémie d'ascenseur	
Niveau Etage 5	
Calorifugeage	



Composants à risque ne contenant pas d'amiante

Identité du composant	Précision sur localisation
Dalle de sol plastique	circulations
Dalle de sol plastique	Palier
Trémie d'ascenseur	
Niveau Etage 6	
Calorifugeage	
Dalle de sol plastique	circulations
Dalle de sol plastique	palier
Trémie d'ascenseur	
Niveau Etage 7	
Calorifugeage	
Dalle de sol plastique	circulations
Dalle de sol plastique	palier
Trémie d'ascenseur	
Niveau Etage 8	
Calorifugeage	
Dalle de sol plastique	circulations
Dalle de sol plastique	palier
Trémie d'ascenseur	
Niveau Etage 9	
Calorifugeage	
Dalle de sol plastique	circulations
Dalle de sol plastique	palier
Trémie d'ascenseur	
Niveau Etage 10	
Calorifugeage	
Dalle de sol plastique	circulations
Dalle de sol plastique	palier
Trémie d'ascenseur	
Niveau Etage 11	
Calorifugeage	
Dalle de sol plastique	circulations
Dalle de sol plastique	palier
Trémie d'ascenseur	
Niveau Etage 12	
Calorifugeage	
Dalle de sol plastique	palier
Dalle de sol plastique	circulations

**Composants à risque ne contenant pas d'amiante**

Identité du composant	Précision sur localisation
Trémie d'ascenseur	

4. Composants repérés non encore analysés en laboratoire**Composants repérés nécessitant une analyse en laboratoire pour détecter la présence d'amiante**

Identité du composant	Précision sur localisation
Niveau Extérieur de l'immeuble	
Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)	façades balcons

5. Liste des plans de repérage de l'amiante**Représentation sur plans des différentes localisations**

A partir des rapports de repérage énumérés le chapitre 1.1 les plans de repérage renseignés sont les suivants :

Localisation	Titre du document graphique associé
Extérieur de l'immeuble	plan extérieur du bâtiment
Rez de chaussée	plan du rez de chaussée
Terrasse	plan de la terrasse
Etage 1	plan niveau 1
Etage 2	plan niveau 2
Etage 3	plan niveau 3
Etage 4	plan niveau 4
Etage 5	plan niveau 5
Etage 6	plan niveau 6
Etage 7	plan niveau 7
Etage 8	plan niveau 8
Etage 9	plan niveau 9
Etage 10	plan niveau 10

Immeuble : Groupe 0028 - 12 avenue des Calins	Extrait du Dossier technique amiante
---	--------------------------------------

Etage 11	plan niveau 11
Etage 12	plan niveau 12

6. Informations destinées aux professionnels

Les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées concernant les professionnels sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent être fournis par les Directions Régionales du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des Caisses Régionales d'Assurance Maladie (CRAM) et l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTB).

Dossier Technique Amiante mis à jour le : 23/11/2005
Extrait du DTA édité le : 23/11/2005
Auteur de l'extrait : J.L. COCHAN

Réponse de l'entreprise	<i>L'entreprise intervenante est tenue de retourner le présent extrait daté, signé, et revêtu de son cachet. De plus en cas de découverte de matériaux et produits contenant de l'amiante non cités dans le présent extrait, l'entreprise est tenue de le signaler au propriétaire de l'immeuble.</i>	
Entreprise	Personne signataire	Signature de l'entreprise et date

Consignes générales de sécurité

A Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.

L'émission de poussières peut être limitée :

- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation.

Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

B Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante

B – 1 Stockage des déchets sur le site

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

B – 2 Elimination des déchets


Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861*01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).


B – 3 Elimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.

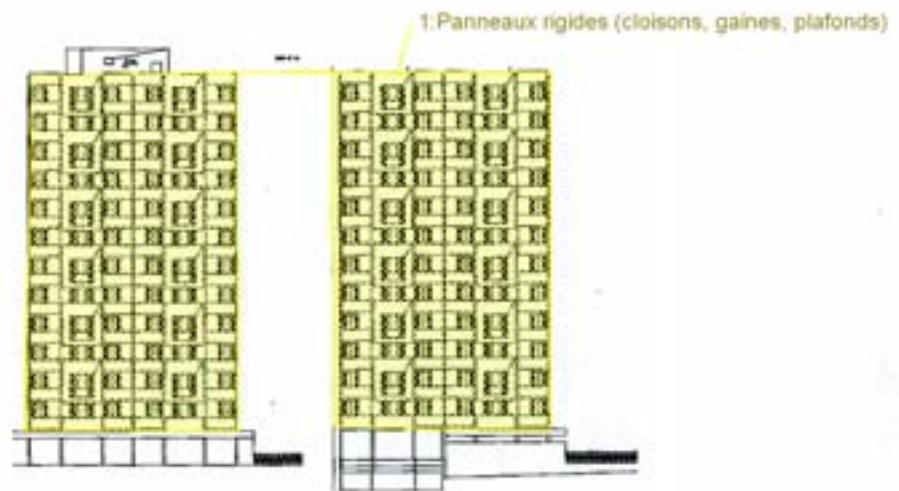


Liste des composants présents dans : plan extérieur du bâtiment

Liste des composants présents dans : plan extérieur du bâtiment			
1	Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)	façades balcons	?

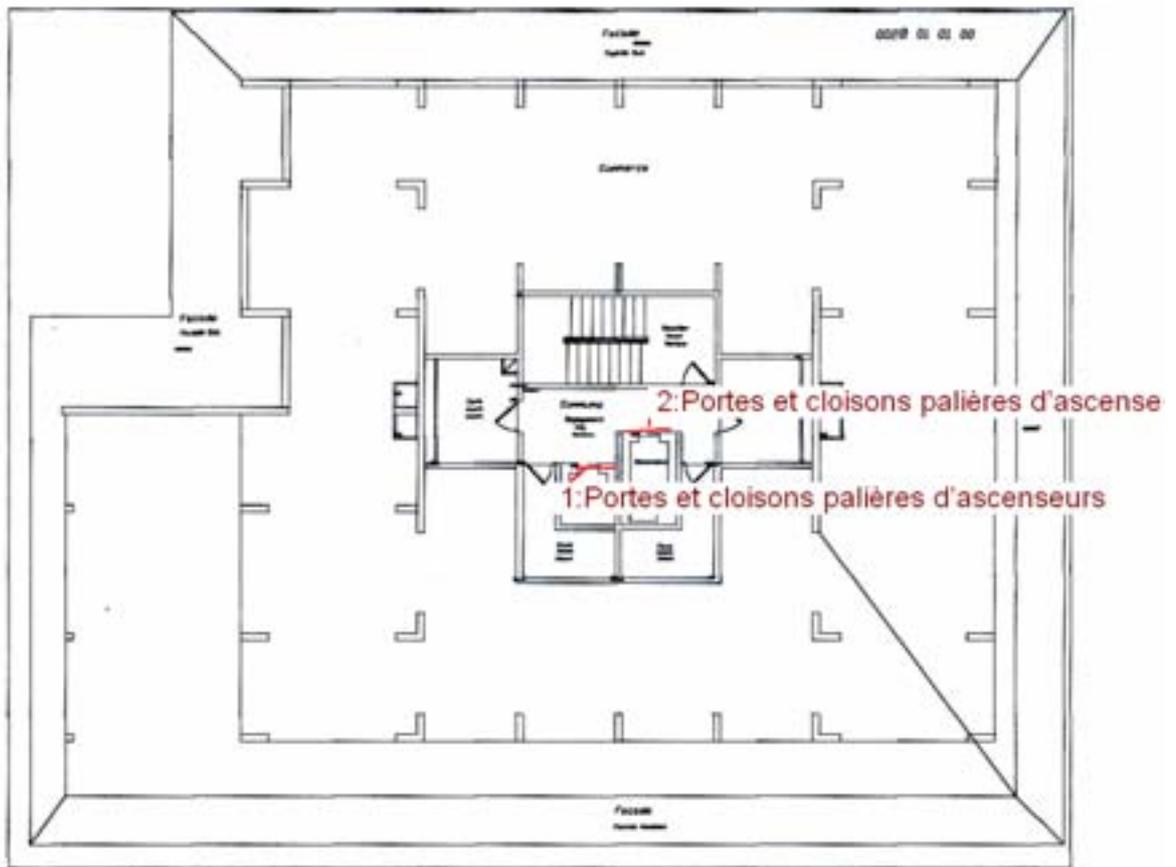


Liste des composants présents dans : plan du rez de chaussée

1	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a
2	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a

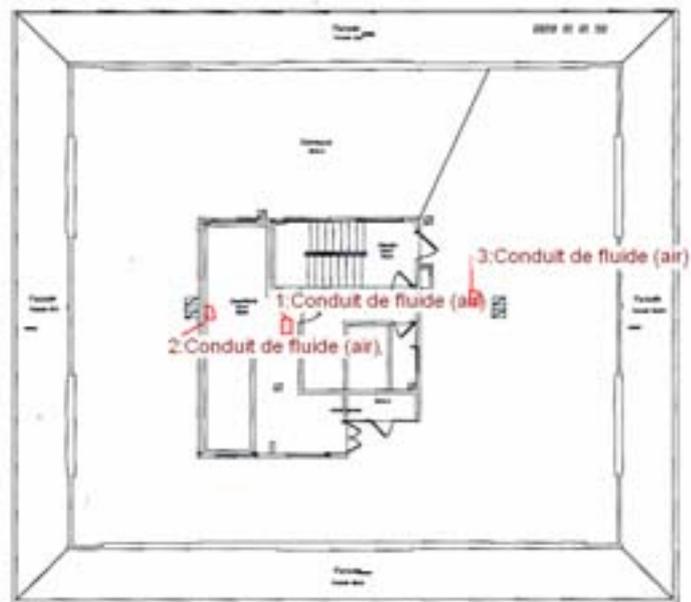


Liste des composants présents dans : plan de la terrasse				
1	Conduit de fluide (air)	gaine de ventilation haute	machinerie	a
2	Conduit de fluide (air)	conduit en amiante ciment	chaufferie	a
3	Conduit de fluide (air)	conduit en amiante ciment	face à la porte d'entrée	a

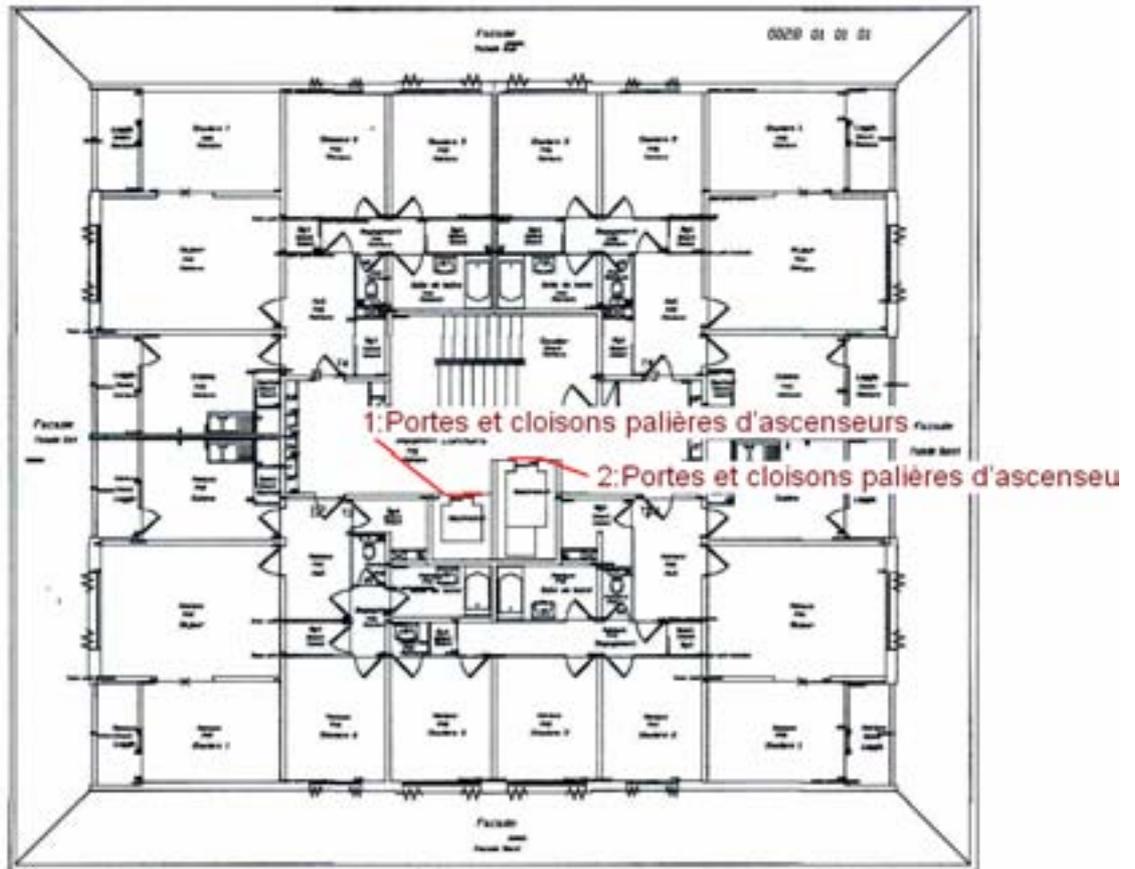


Liste des composants présents dans : plan niveau 1

1	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a
2	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a

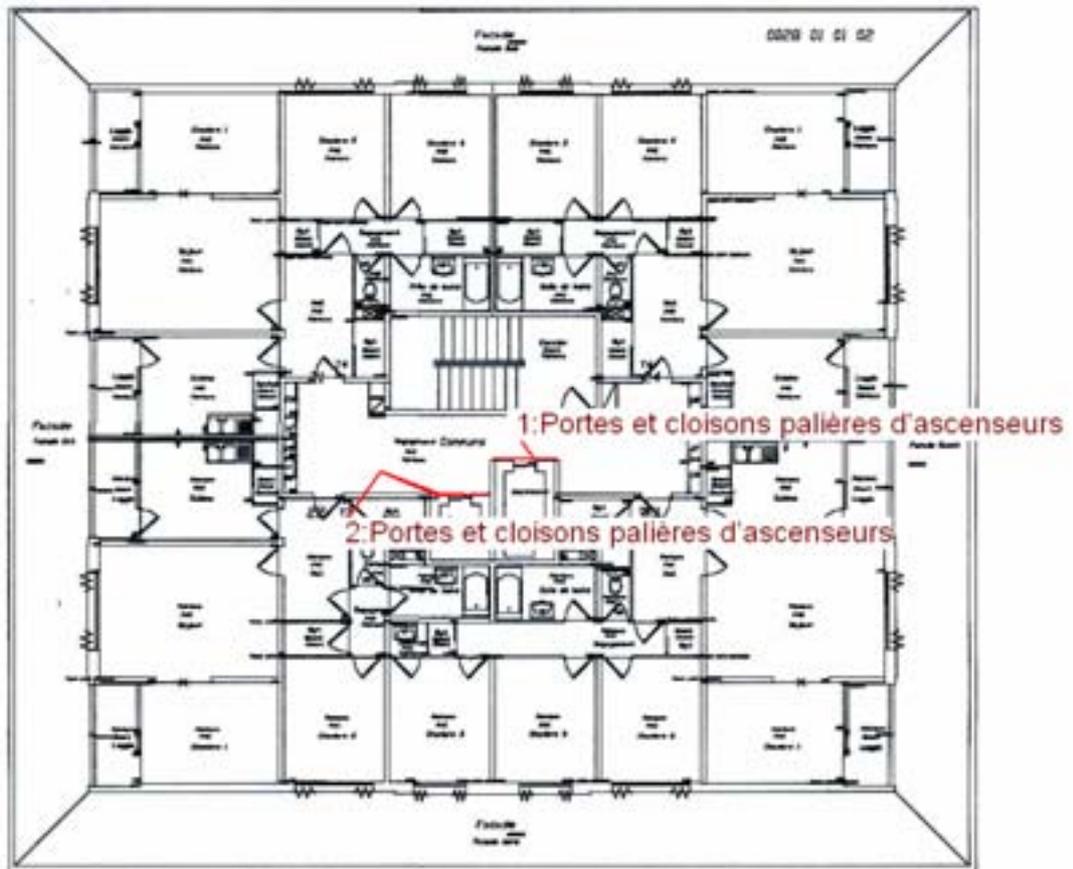


Liste des composants présents dans : plan niveau 2		
1	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a
2	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a

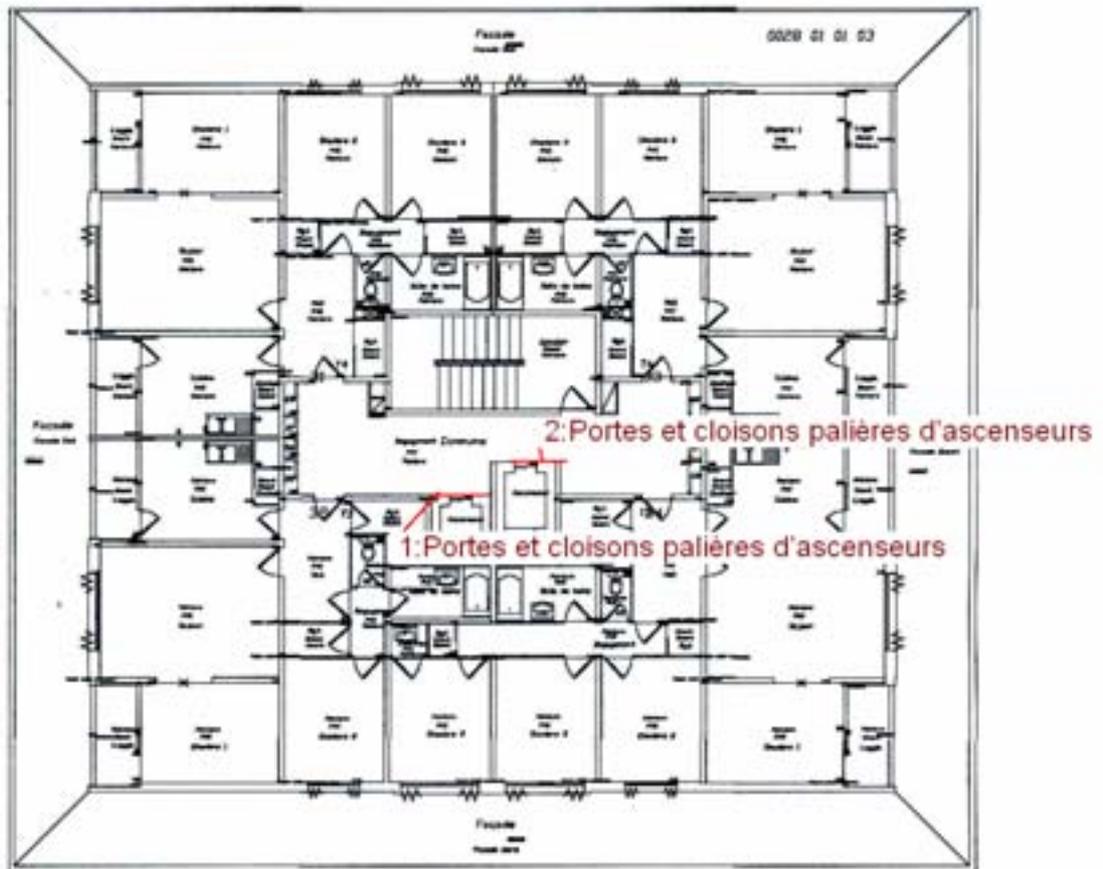


Liste des composants présents dans : plan niveau 3


1	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a
2	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a

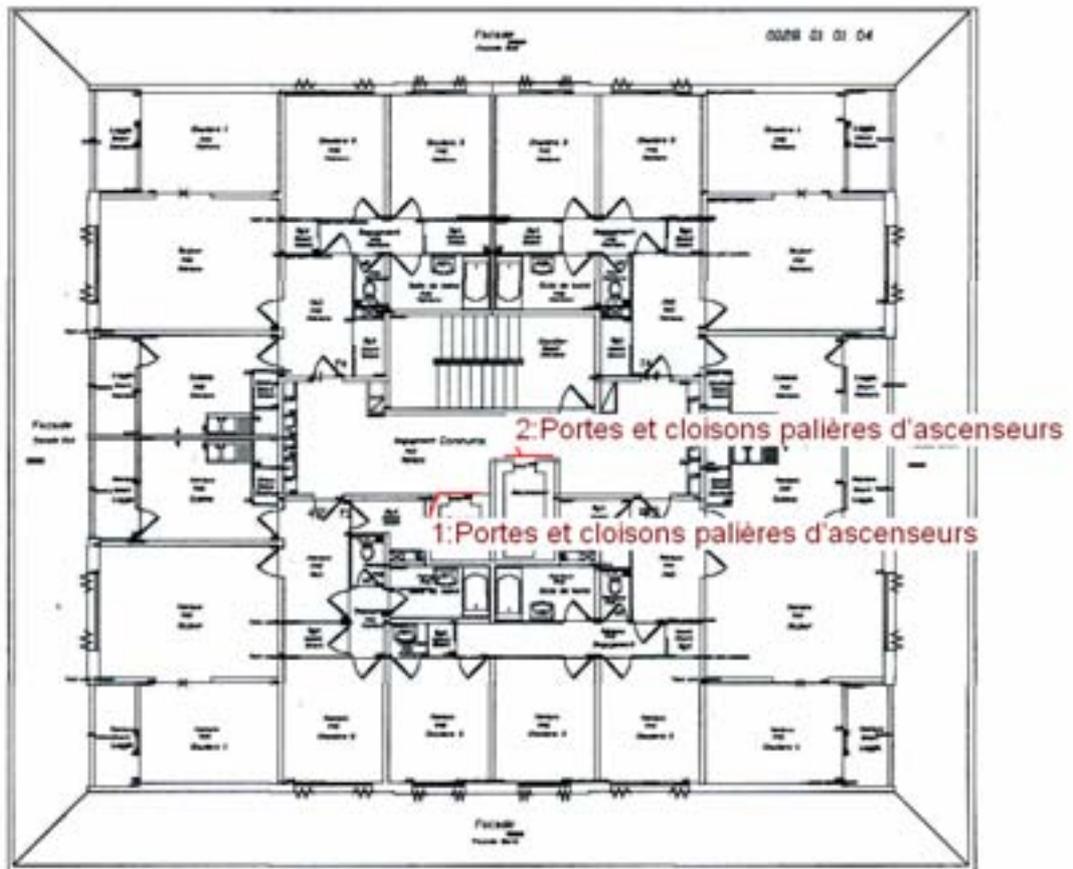


Liste des composants présents dans : plan niveau 4		
1	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a
2	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a

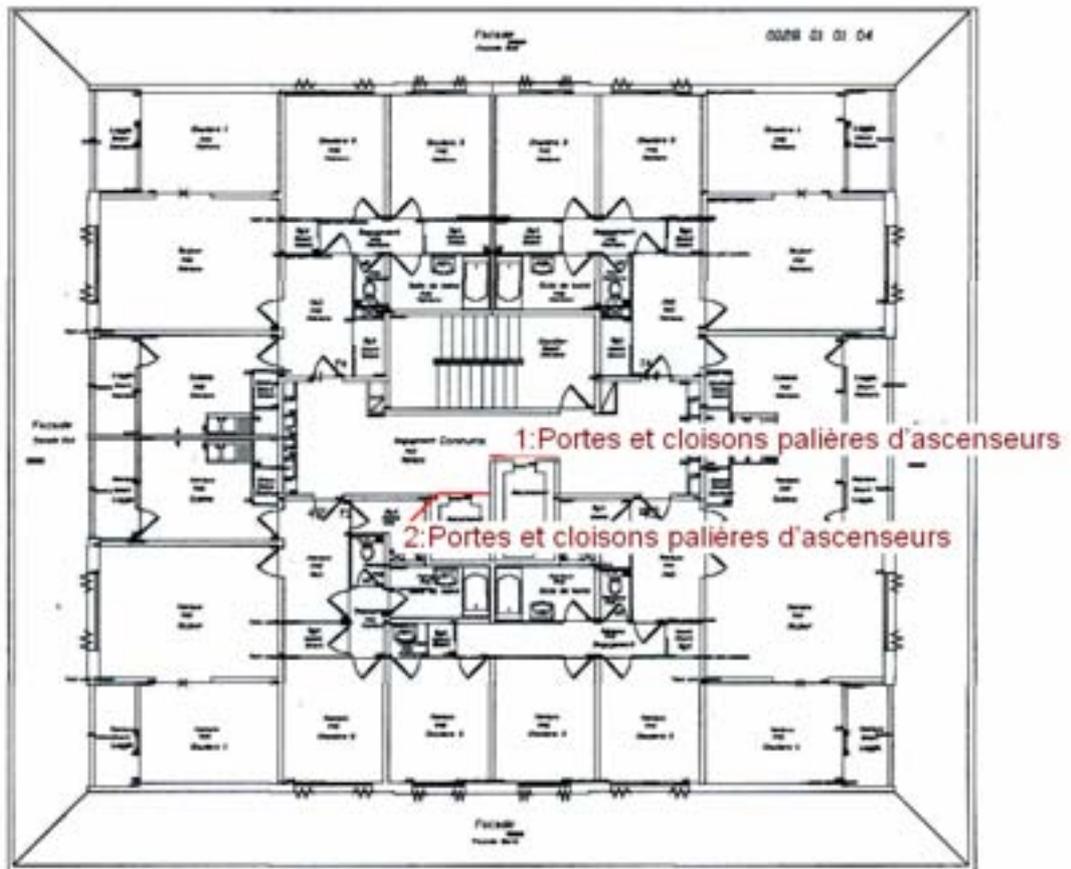

Liste des composants présents dans : plan niveau 5		
1	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a
2	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a

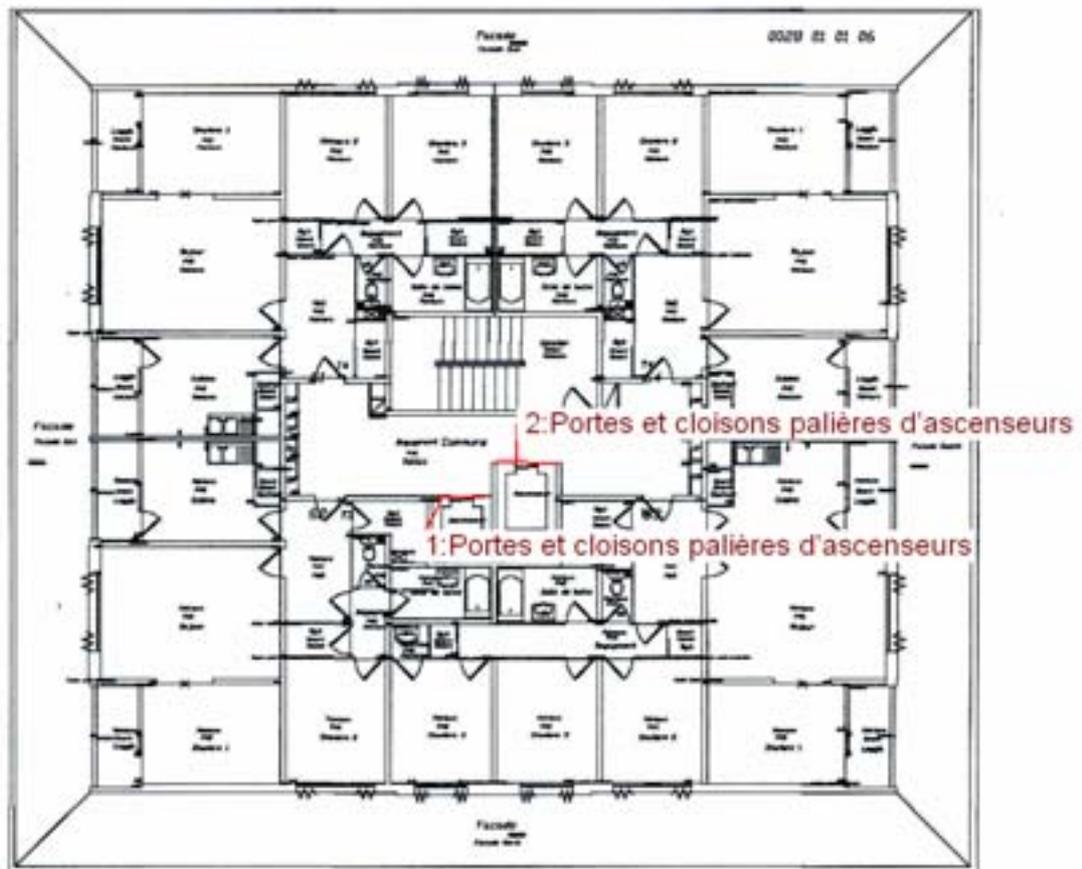


Liste des composants présents dans : plan niveau 6		
1	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a
2	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a

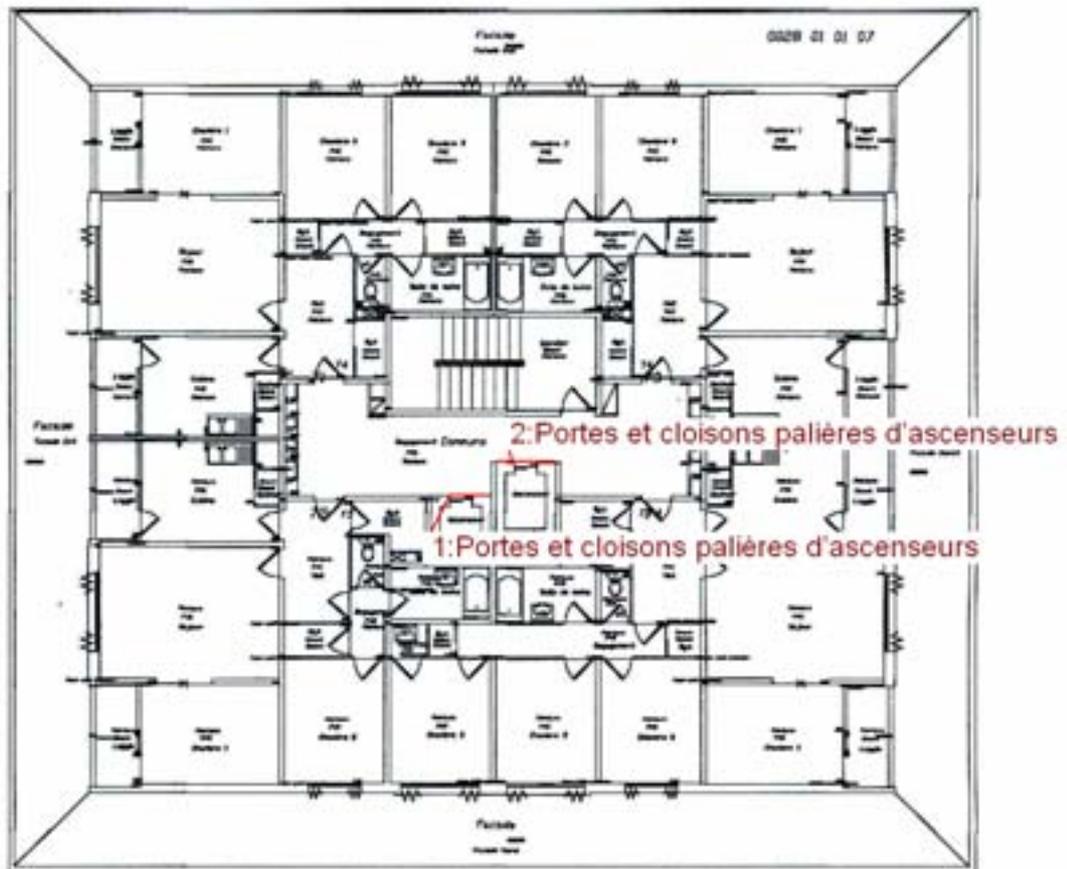


Liste des composants présents dans : plan niveau 7


1	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a
2	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a

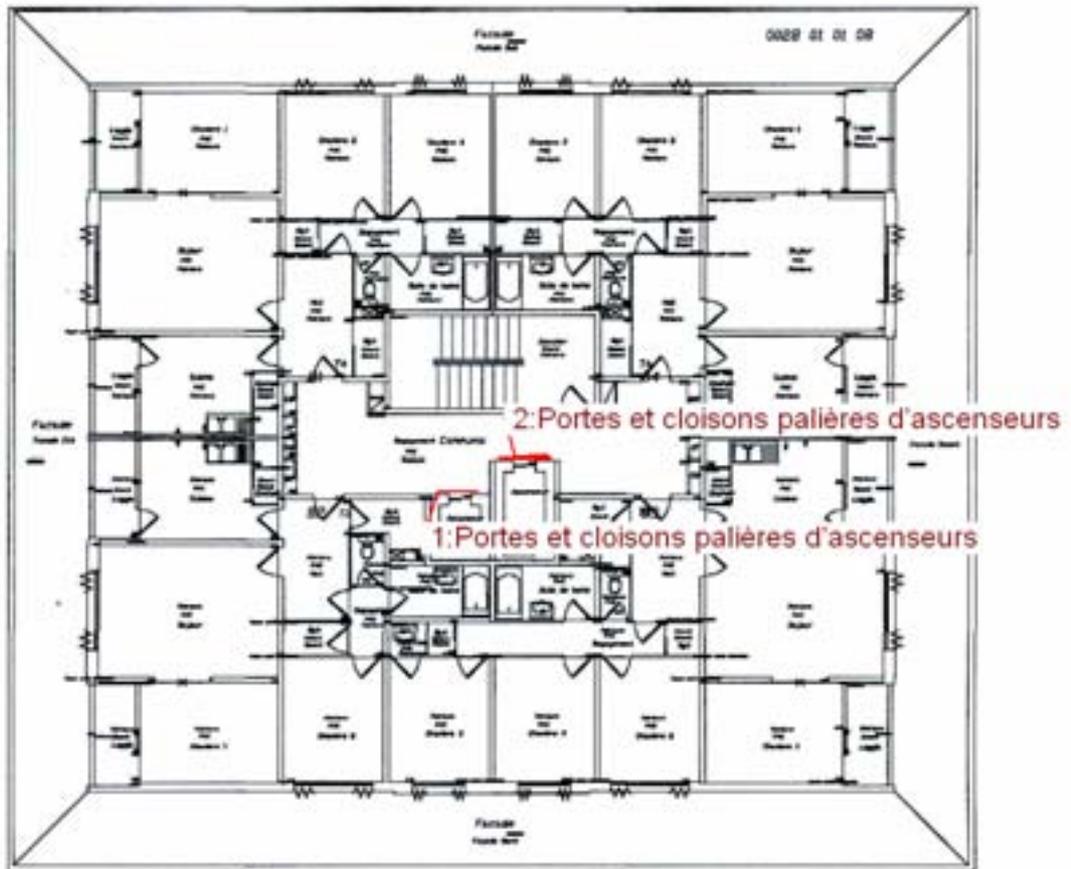


Liste des composants présents dans : plan niveau 8		
1	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a
2	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a

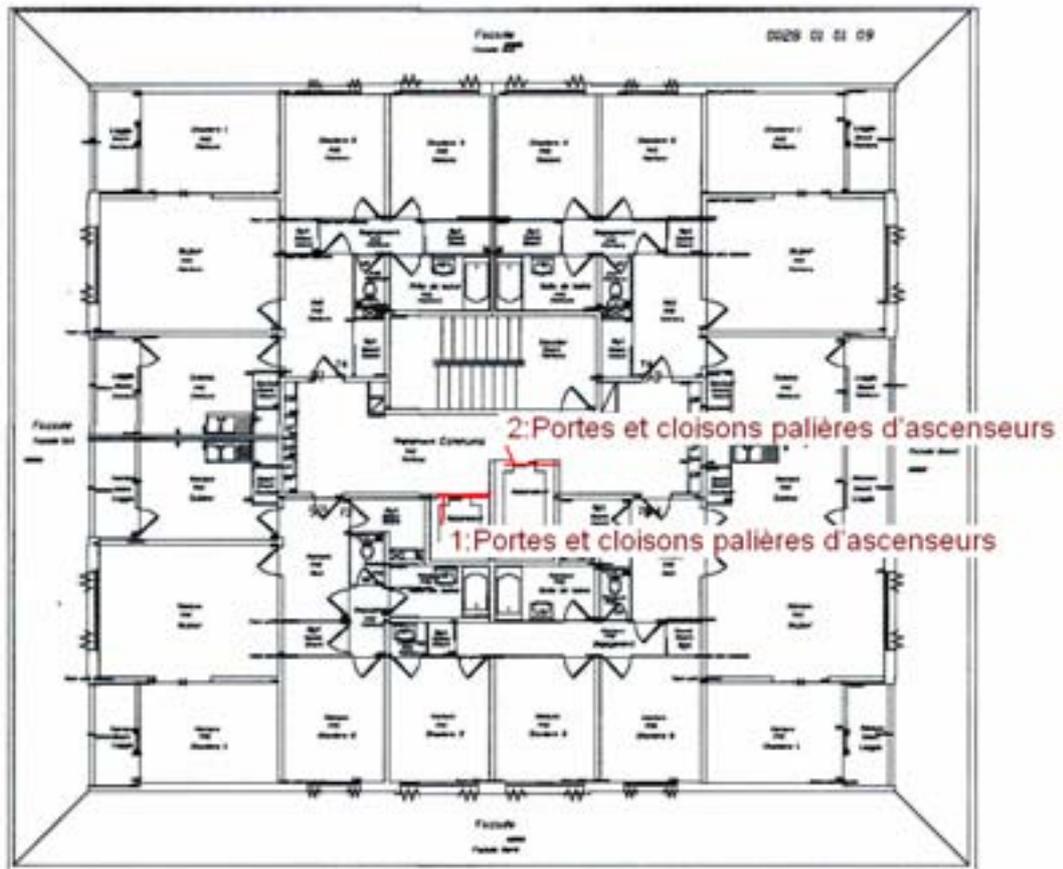


Liste des composants présents dans : plan niveau 9		
1	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a
2	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a

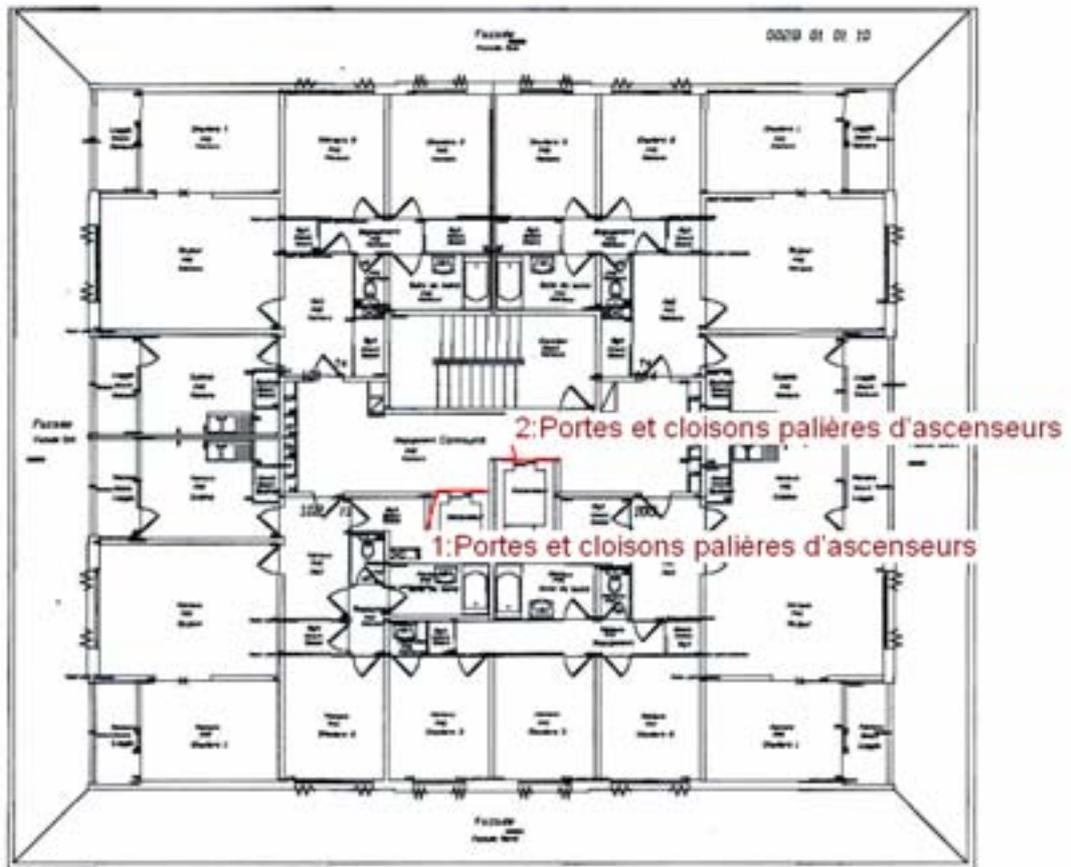

Liste des composants présents dans : plan niveau 10		
1	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a
2	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a

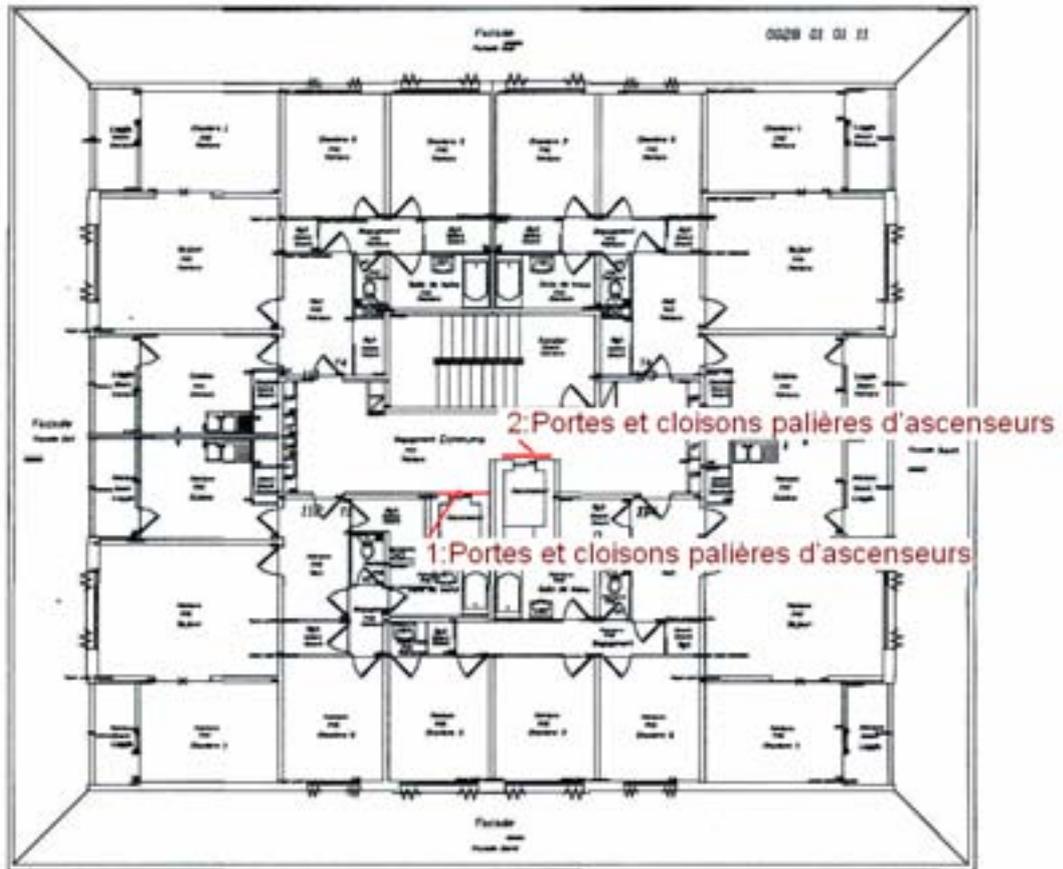

Liste des composants présents dans : plan niveau 11		
1	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a
2	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a

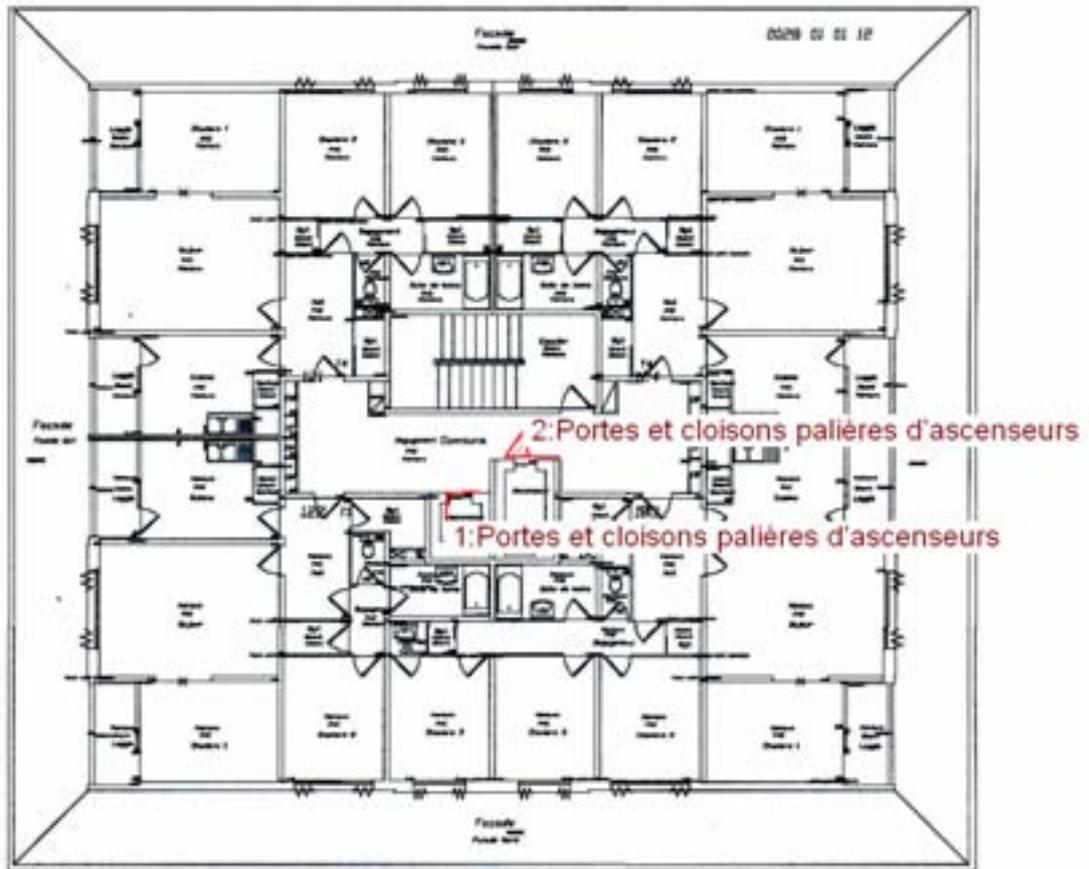

Liste des composants présents dans : plan niveau 12		
1	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a
2	Portes et cloisons palières d'ascenseurs	a